Pfaff 471 Subclass January 1981



PFAFE[®] 471

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases

Dotación de las subclases¹)

Unierkiasse Subclass Soutsclasse Subclase	Ausfuhrung Model Verson Tipo de mâquina	Schneidabstand in mm Trimming margin in mm Distance de coupe en mm Margen de corte en mm	Nadelstange Needle aar Barra de aguija Barra de aguija	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador	Stichpalle (a) Needle plate Placa de agula Placa de agula	Namun (
-755/01	A; B		91-175 095-91	91-119 136-05	91-058 289-04	91-119 787-93
-755/01-900/	A: B		91-175 095-91	91-119 136-05	91-058 223-04	91-119 787-93
-755/01-59/01	A		91-119 440-91	91-139 136-05	91-058 303-035	91-119 681-93
-755/01-61/01	A		91-119 440-91	91-119 136-05	91-058 305-04	91-119 681-93
-755/01-725/04-900/	A (1,0); A; B	$ \begin{array}{l} A (1,0) = 0.8 \\ A = 1,0\text{-}2.5 \\ B = 1,2\text{-}2.5 \end{array} $	91-175 095-91	91-119 136-05	91-058 555-93	91-119 787-93
-755/01-725/04-940/02	A (1,0); A; B	$ \begin{array}{l} A \ (1,0) = 0.8 \\ A \ = 1,0\text{-}2.5 \\ B \ = 1,2\text{-}2.5 \end{array} $	91-175 095-91	91-119 136-05	91-058 497-93	91-119 787-93
-755/01-725/04-906/05 -940/02	B (1,8)	B = 1,3-3,5	91-175 095-91	91-119 136-05	91-058 497-93 🖭	91-119 787-93
-755/01-940/02	A; B		91-175 095-91	91-119 136-05	91-058 497-93 x 2.5 1 91-119 787-93	

1) Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

1) This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.


1) Cette liste ne contient que les organes de couture et les guides. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.


1) Esta lista sólo contiene elementos de costura y aparatos. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberà indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.


I = Ausfuhrung angeben Indicate model = Préciser la version

S = Nahmuster einsenden Submit sewing sample
 Joindre échantillons de couture
 Schneideabstand bei Bestellung angeben
 State trimming margin on order


 Indiquer la distance de coupe à la commande

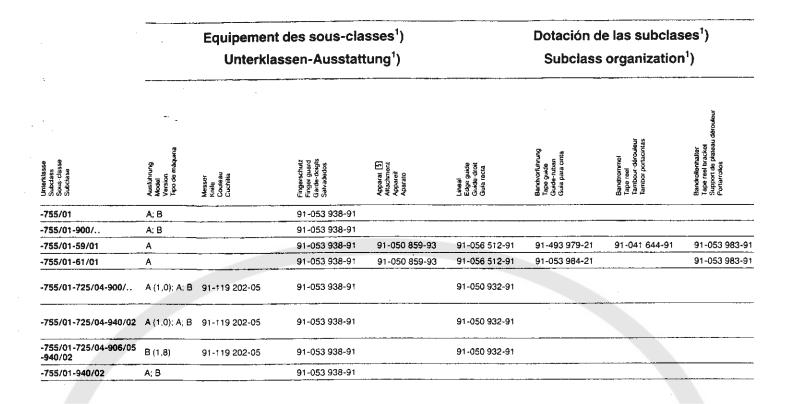


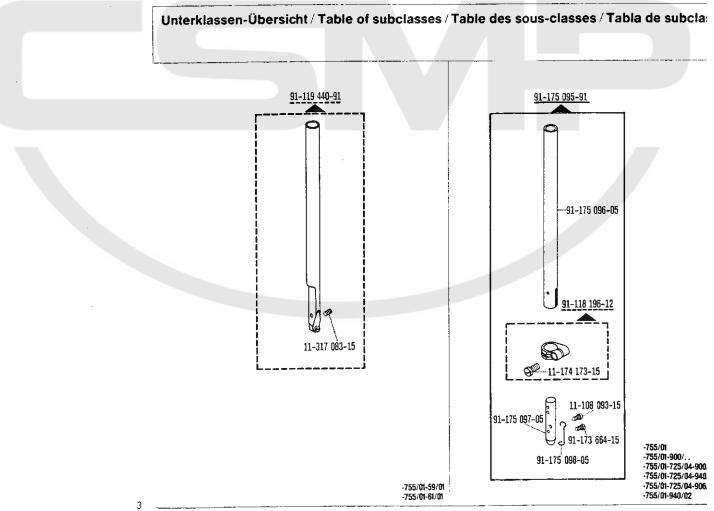

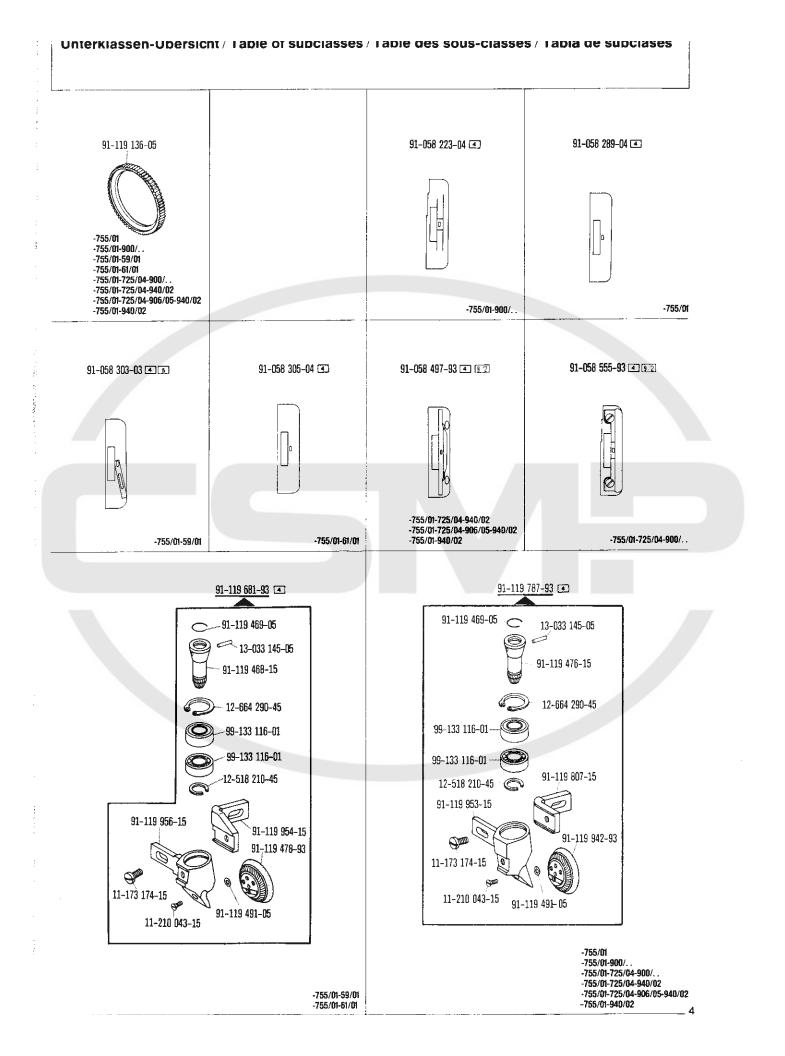

Unterklassen-Ubersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

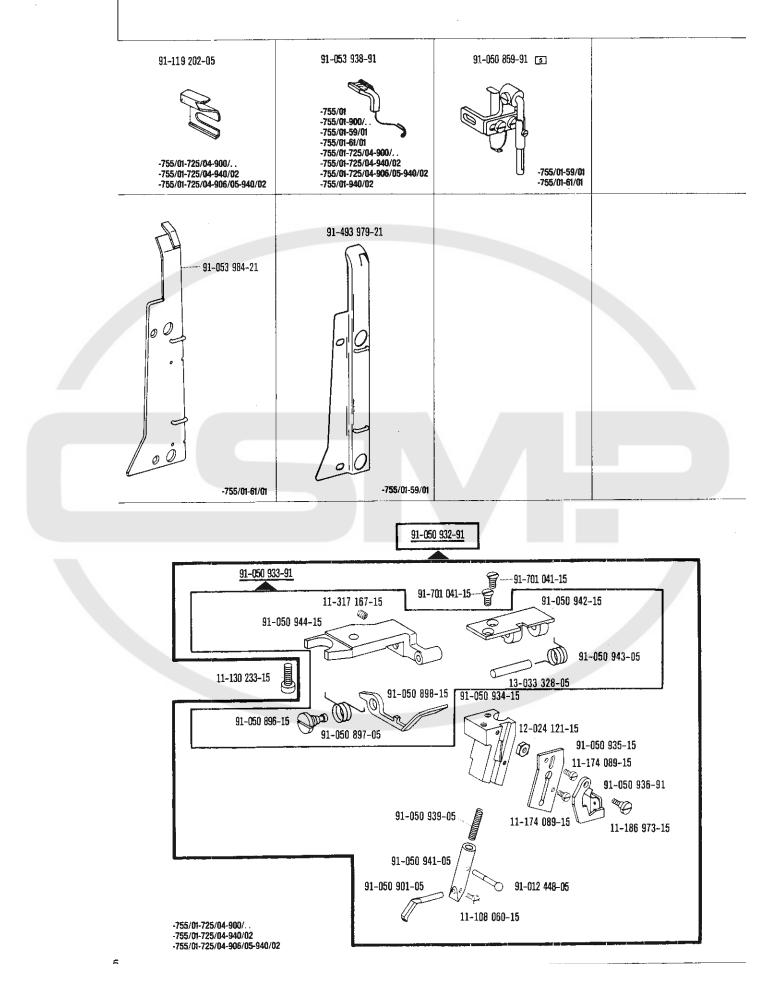

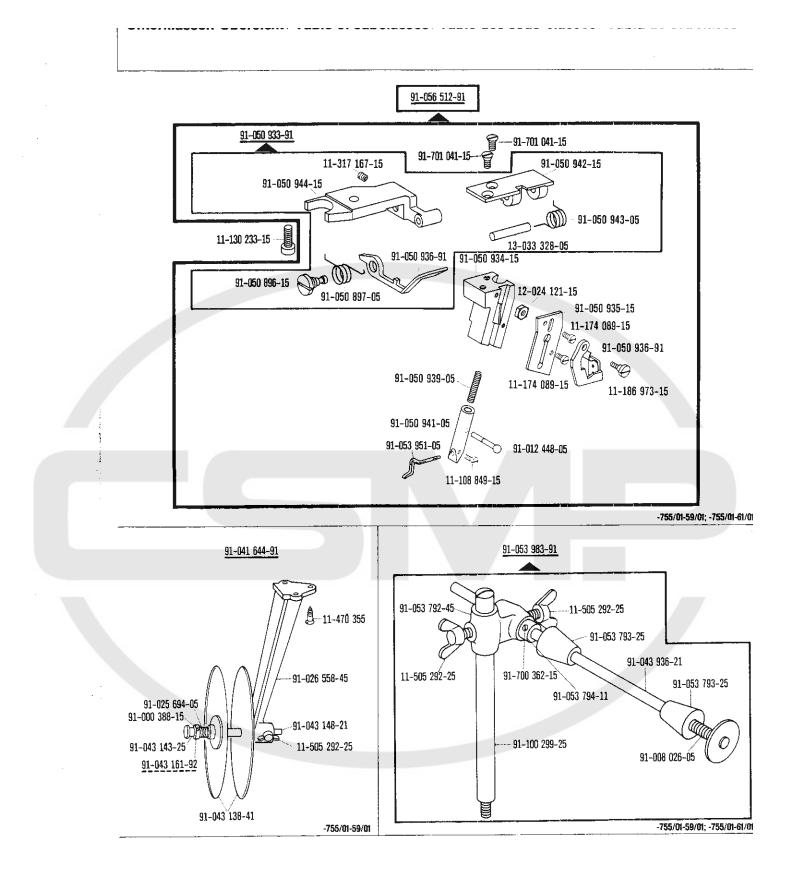

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 045753

Gedruckt in der BRD / Printed in West Germany / Imprimé en R.F.A. / Impreso en la R.F.A.